

**Oelmessung nach TPI 2027572**  
**Kettendehnung nach TPI 2032694 Punkt 4 + Kettenspanner geprüft**  
**Repariert nach TPI 2027920/3 Punkt 2a**

**Arbeit**

Oelverbrauchsmessung durchgeführt.	17010199	100		148.00	n
Gfs/geführte Funktion	01500000	50		74.00	n
Motor aus / eingebaut	10011933	680		1'006.40	n
4 Pleuelstangen aus / eingebaut. Ersetzt.	13402063	50		74.00	n
4 x Kolben aus / eingebaut. Ersetzt.	13102084	620		917.60	n
Steuerkettenspanner aus / eingebaut. Ersetzt.	15365599	10		14.80	n
Kupplungsanlage entlueftet.	30010750	30		44.40	n

**Material**

Motorenoel	G 052195S0	46	3.20	147.20	n
PI Stangen	06J198401H	1		985.00	n
Kolben	06H107065DL	4	275.00	1'100.00	n
Steuerkett	06K109158AD	1		90.50	n
Kettenspanner	06K109467K	1		55.00	n
Schraube	N 10554005	2	2.50	5.00	n
Gehaeuse	06H109210AG	1		105.00	n
Dichtmittel	D 174003M2	1		41.50	n
Verschlusschraube	N 91167901	1		3.30	n
Dichtring	N 0138157	1		3.00	n
Dichtung	06H103383AF	1		89.00	n
Dichtung	06H103483C	1		31.00	n
Dichtung	06H103483D	1		17.10	n
Dichtring	WHT007212	1		3.10	n
Stopfen	06H115418P	3	1.90	5.70	n
Stopfen	06J115418A	2	1.90	3.80	n

Übertrag auf Seite 2

4'964.40